

# Türdichtung

## undichte Türdichtung

Die Türdichtung des Smarts ist so konzipiert, dass sich an der tiefsten Stelle das Wasser sammelt und von da aus langsam ins Wageninnere sickert.

Auf der Fahrerseite befinden sich bei Modellen vor der Modellpflege zum **2nd Generation** unter dem Sitz die Relais für die Motorsteuerung. Diese können durch das eintretende Wasser und die daraus folgende Korrosion Beschädigt werden.



## Symptome

Der Fußraum ist feucht und es sind Laufspuren von der tiefsten Stelle der Türdichtung unter den Teppich vorhanden.

## Reparatur

Als Gegenmaßnahme kann die Türdichtung an der tiefsten Stelle der Türdichtung mit einem oder mehreren Löchern versehen werden.



So kann das Wasser nach unten hin ablaufen und staut sich nicht auf der Dichtung.

## rostende Türdichtung

Im Kern besteht die Türdichtung aus einem nicht rostfreien Metal. Durch die ungünstige Positionierung der Zusammenführung sammelt sich hier Feuchtigkeit und der Kern der Dichtung fängt an zu rosten

## Symptome

Rost an der Zusammenführung der Türdichtung im unteren Einstiegsbereich.

## Reparatur

Eine Türdichtung die am Einstig rostet ist am besten im ganzen auszutauschen.

---

Portal: [Defekte](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/tuerdichtung?rev=1391449717>

Last update: **2016/10/20 21:48**

